



# LAPORAN

## eCQi

*Electrical Construction Quality Inspection*

### Pemeriksaan Kualiti Pembinaan Elektrik



**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK  
PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI  
TERENGGANU**

**31HB. OKTOBER 2017**

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA  
NEGERI TERENGGANU**

**ISI KANDUNGAN**

Bil.	Perkara	Muka Surat
1.	<b>MAKLUMAT AM</b>	<b>2</b>
2.	<b>BUTIRAN PENEMUAN:</b>	
	A. Penemuan Ketidakpatuhan	3 - 8
	B. Penemuan Pemasangan Yang Baik	9
3.	<b>RUMUSAN &amp; KESIMPULAN</b>	<b>10</b>
4.	<b>LAMPIRAN:</b>	
	A. Borang Laporan Penilaian Prestasi Kontraktor Elektrik	-
	B. Borang Laporan Penilaian Prestasi Perunding	-
	C. Butiran NCP	-

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI TERENGGANU**

**1. MAKLUMAT AM**

<b>Bil</b>	<b>Perkara</b>	<b>Maklumat</b>	
1	Nama Projek	PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI TERENGGANU	
2	Nombor Kontrak	JKR/IP/CKUB/232/2015	
3	Jenis Kontrak	KONVENSIONAL PERUNDING	
4	Kos Elektrik	RM 1,056,059.00	
5	% Kemajuan Elektrik	88.9%	
6	Perunding Elektrik	Jurutera Perunding Intech	
7	Kontraktor Utama	AHT (NORLAN UNITED) & CARRIAGE SDN. BHD.	
8	Kontraktor Elektrik	SULONG ENGINEERING SDN. BHD. (LV SYSTEM)	
9	HODT	UNIT PERUNDING REKABENTUK BANGUNAN AM 1 CKE IP JKR MALAYSIA	
10	WPPe	JKR ELEKTRIK NEGERI TERENGGANU	
11	Nama Pemeriksa	<p>Pemeriksa HODT (Unit Perunding Rekabentuk Bangunan Am1 (UPRBA1) CKE IP JKR Malaysia)</p> <p>Pemeriksa Negeri (JKR Elektrik Negeri Kelantan)</p> <p>Wakil WPPe (JKR Elektrik Negeri Terengganu)</p> <p>Wakil Urusetia</p>	<p>En. Mohd Nizam Bin Din (Ketua Pemeriksa)</p> <p>Pn. Nurulilyani Binti Isa</p> <p>Pn. Noor Wismawati Bt Mohd Salleh</p> <p>En. Zailazu Bin Husin</p> <p>En. Ahmad Nasruddin Bin Mohamed</p> <p>En. Akmal Afiq Bin Nazmudi</p> <p>Pn. Nor Aisyah Binti Zakaria</p> <p>En. Muhd Fahmi Asyraf Bin Ahmad Mazlan</p> <p>En. Mokhtar Bin Mohamed</p> <p>En. Dzulhasdi Ameri Bin Muhammad</p> <p>En. Razali Bin Ibrahim</p> <p>En. Mohamad Ghani Bin Endud</p> <p>En. Muhammad Safwan Bin Abdul Manaf</p> <p>En. Johari Bin Husin</p>

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA  
NEGERI TERENGGANU**

<b>Bil</b>	<b>Perkara</b>	<b>Maklumat</b>		
12	Nama Kontraktor	Wakil Kontraktor Utama	AHT (Norlan United) & Carriage Sdn. Bhd.	-
		Wakil Kontraktor Elektrik	Sulong Engineering Sdn. Bhd	En. Mohd Arifin Bin Muda
13	Tarikh Pemeriksaan	31hb. Oktober 2017		

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI TERENGGANU**

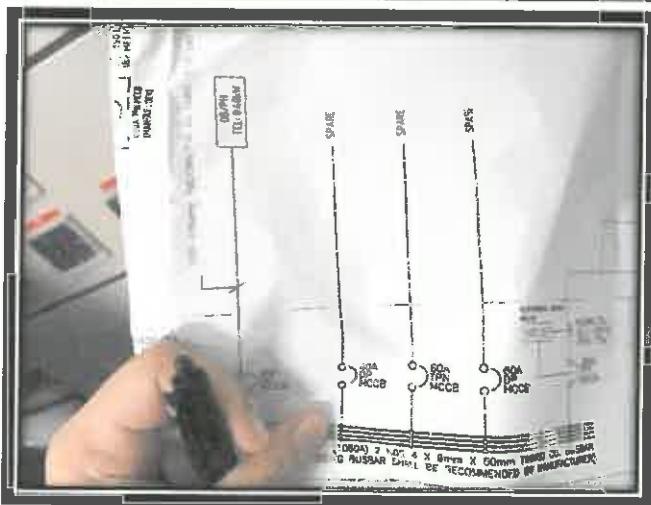
**2. BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A1.	
Penemuan :	<i>Manhole</i>
Lokasi :	Di hadapan Pencawang Elektrik
Ulasan :	Lokasi pemasangan yang tidak sesuai (Tengah jalan raya)
Cadangan Penambah baikan :	<ol style="list-style-type: none"><li>Kedudukan <i>manhole</i> perlu di kaji semula mengikut kesesuaian lokasi di tapak bina.</li><li>Elakkan kedudukan di atas jalan raya.</li><li>Koordinasi diperingkat pembinaan untuk menentukan lokasi yang sesuai seperti dibahu jalan perlu dilaksanakan.</li></ol>

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A2.	 
<b>Penemuan :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kedudukan <i>Main Earthing Bar</i> (MEB) dalam <i>trenches</i></li> <li>b. Bilangan <i>protective conductor</i> dari MSBN, MSBE dan PFCB ke MEB tidak mengikut seperti lukisan pembinaan</li> <li>c. Terdapat 2 MEB dalam bilik MSB <ul style="list-style-type: none"> <li>i. MEB untuk <i>board MSB</i></li> <li>ii. MEB untuk <i>Current</i> dan <i>Potential test probe</i></li> </ul> </li> <li>d. <i>Copper Tape</i> dari MEB Genset ke MEB bilik MSB tiada.</li> </ul>
<b>Lokasi :</b>	Bilik MSB, Pencawang Elektrik.
<b>Ulasan :</b>	Pemasangan <i>Earthing System</i> perlu di lakukan mengikut lukisan yang telah di luluskan kerana setiap <i>earthing system</i> yang dilukis adalah mengikut spesifikasi dan tahap keselamatan bagi sesebuah pemasangan.
<b>Cadangan Penambahbaikan :</b>	MEB perlu dikeluarkan daripada <i>trenches</i> dan dipasang pada kedudukan yang sesuai serta dilabel mengikut spesifikasi untuk memudahkan kerja-kerja pengujian dan penyenggaraan.

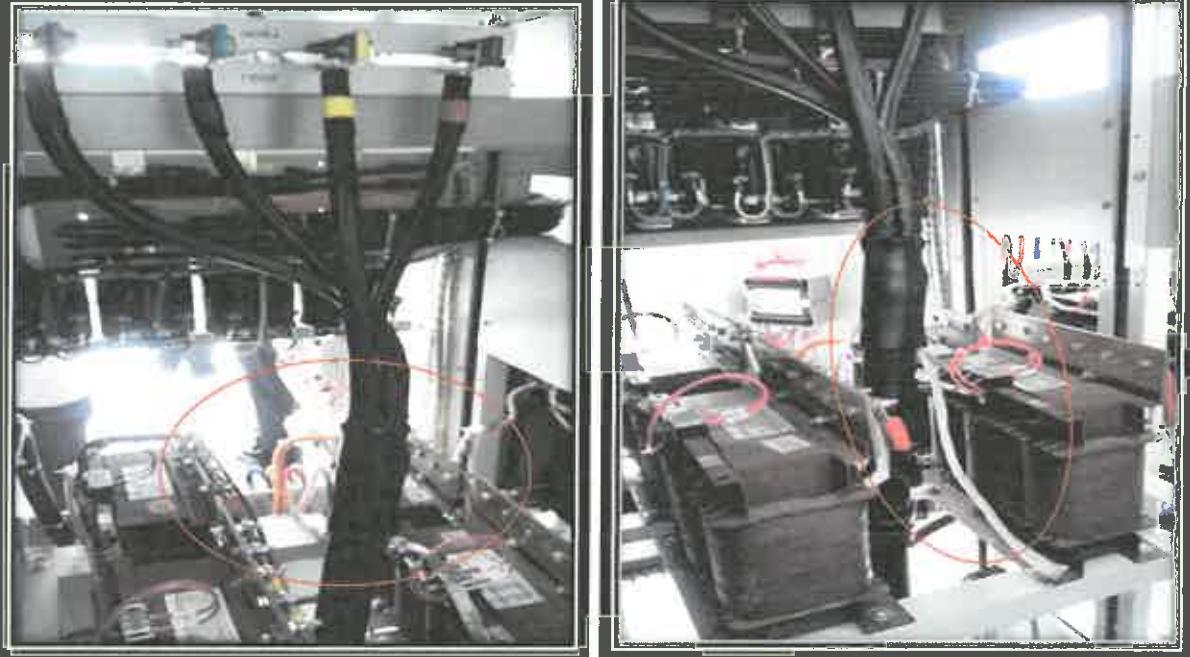
**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI TERENGGANU**

BIL.	<b>BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN</b>
A3.	 
<b>Penemuan :</b>	Kadaran <i>Circuit Breaker</i> untuk <i>spare</i> pada MSBN tidak sama dengan Lukisan pembinaan. Lukisan Pembinaan menunjukkan 60ATPN MCCB dan pemasangan sebenar di tapak menggunakan 60A SPN MCCB
<b>Lokasi :</b>	Bilik MSB, Board MSBN
<b>Ulasan :</b>	WPPe dan perunding perlu pastikan <i>board</i> dalam keadaan yang betul dan sama dengan Lukisan pembinaan semasa melakukan <i>Factory Acceptance Test</i> (FAT)
<b>Cadangan Penambah baikan :</b>	Kadaran untuk <i>circuit breaker spare</i> pada MSBN perlu ditukar mengikut nilai di dalam lukisan pembinaan

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA  
NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A4.	
<b>Penemuan :</b>	Kesilapan label
<b>Lokasi :</b>	Bilik MSB, Board PFCB
<b>Ulasan :</b>	Label pada plat yang terpasang menunjukkan <i>outgoing</i> dari MSB ke PFCB adalah 350A TPN ACB. Ini berbeza berbanding lukisan pembinaan menunjukkan <i>outgoing</i> adalah 350A TPN <u>MCCB</u> .
<b>Cadangan Penambah baikan :</b>	WPPe dan perunding perlu pastikan <i>board</i> dalam keadaan yang betul dan sama dengan lukisan pembinaan semasa melakukan <i>Factory Acceptance Test</i> (FAT)

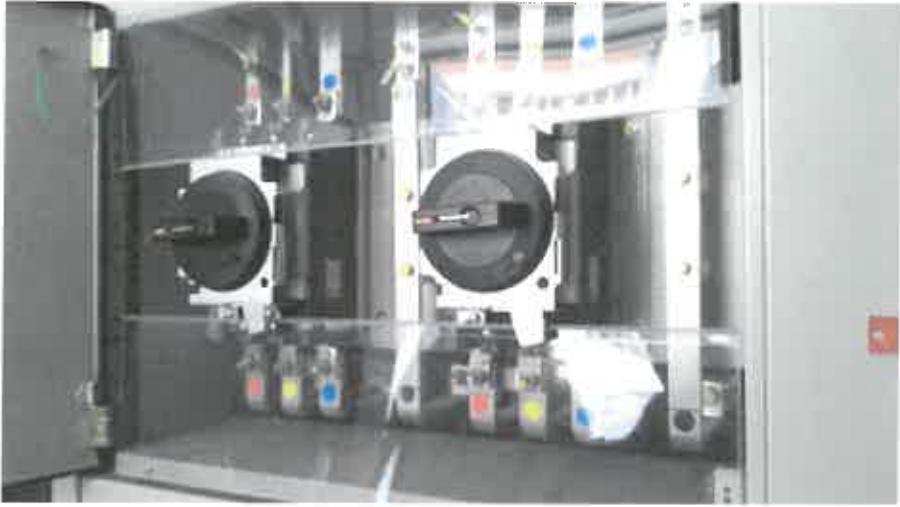
**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A5.	
Penemuan :	<i>Submain cable dari MSB ke Power Factor Correction Board (PFCB)</i>
Lokasi :	Bilik MSB, Power Factor Correction Board
Ulasan :	Pemasangan <i>submain cable</i> dari MSB ke PFCB melalui kedudukan diantara <i>reactor</i> boleh menyebabkan kepanasan melampau pada kabel dan menjelaskan ketahanan dan penebatan kabel.
Cadangan Penambah baikan :	Kabel perlu dialihkan dan dipasang atau diikat pada laluan yang bersesuaian.

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A6.	 
<b>Penemuan :</b>	Pembumian pada kerangka ACB tidak menggunakan <i>copper tape</i>
<b>Lokasi :</b>	Bilik MSB - Board MSB N
<b>Ulasan :</b>	Penggunaan kabel untuk pembumian di kerangka ACB perlu ditukar menggunakan <i>copper tape</i> sepatimana kehendak spesifikasi L-S1 CKE.LS.01.01.(03).2016
<b>Cadangan Penambah baikan :</b>	Pembumian di terminal bumi pada kerangka ACB perlu menggunakan <i>copper tape</i> bersaiz 3mm x 25mm sebagaimana dinyatakan dalam spesifikasi L-S1 CKE.LS.01.01.(03).2016

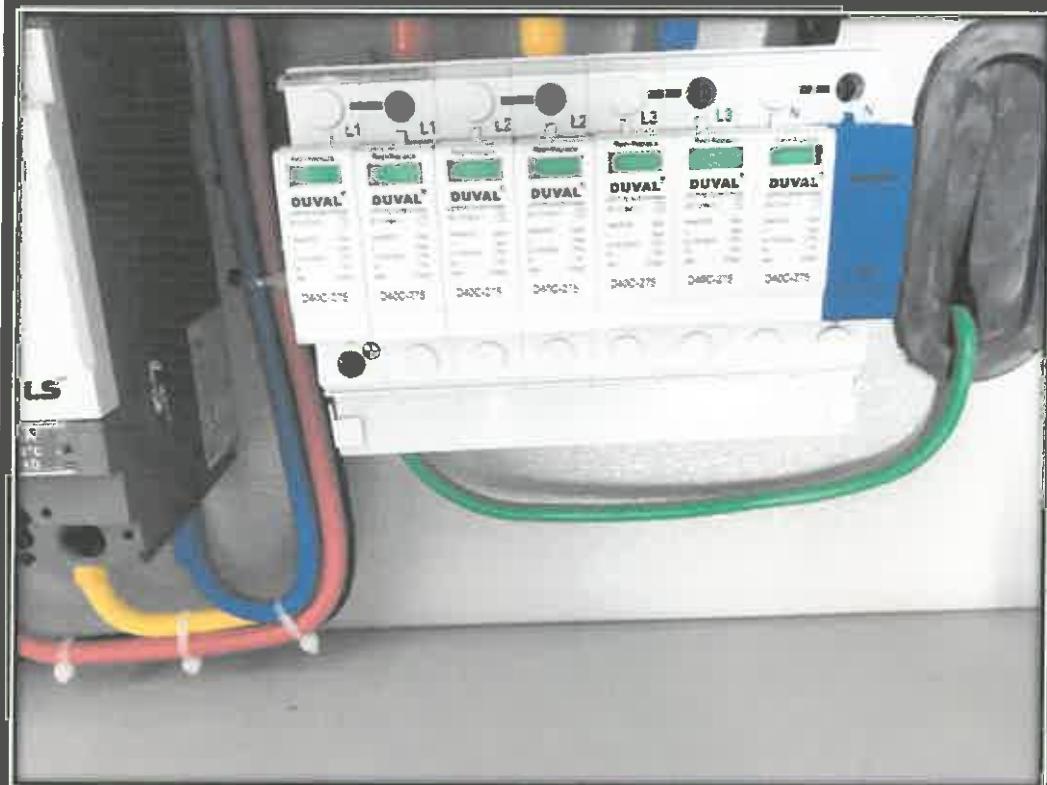
**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A7.	<p><u>Busbar tagging guna pelekat (sticker)</u></p>   <p><b>Penemuan :</b> Pelekat (sticker) digunakan sebagai penanda fasa bekalan pada busbar</p> <p><b>Lokasi :</b> Bilik MSB- Board MSB N</p> <p><b>Ulasan :</b> Penggunaan penanda fasa bekalan dari jenis pelekat (sticker) pada busbar tidak praktikal kerana mudah tertanggal dan tidak tahan lama.</p> <p><b>Cadangan Penambah baikan :</b> Pelekat (sticker) perlu ditanggalkan dan diganti dengan kaedah penandaan menggunakan cat berwarna kerana ia lebih praktikal dan mengikut amalan kejuruteraan terbaik (<i>best engineering practice</i>)</p>

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A8.	 
<b>Penemuan :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bilangan <i>Earthing Conductor</i> ke <i>Earth Chamber</i> tidak mencukupi</li> <li>b. Bilangan <i>Earth Chamber</i> untuk <i>Earthing System</i> tidak mencukupi</li> <li>c. Jarak antara <i>Earth Chamber EC1</i> dan <i>EC2</i> kurang dari 3 meter seperti jarak yang dinyatakan dalam lukisan pembinaan</li> </ul>
<b>Lokasi :</b>	Luar Pencawang Elektrik
<b>Ulasan :</b>	Pemasangan <i>earthing system</i> perlu dilakukan mengikut lukisan pembinaan yang telah diluluskan kerana setiap <i>earthing system</i> yang dilukis adalah mengikut spesifikasi dan tahap keselamatan bagi sesebuah pemasangan.
<b>Cadangan Penambahbaikan :</b>	Pemasangan perlu mengikut Lukisan pembinaan yang diluluskan

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA  
NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A9.	
<b>Penemuan :</b>	Kadaran kA pada SPD yang dipasang di <i>board</i> MSBE adalah 40kA. Ini berbeza dengan kadaran kA SPD bagi <i>board</i> MSBE dalam Lukisan pembinaan iaitu 60kA.
<b>Lokasi :</b>	Bilik MSB
<b>Ulasan :</b>	Kadaran bagi SPD adalah ditetapkan mengikut L-S1 CKE.LS.01.01.(03).2016 Section 7.0 Table 7A
<b>Cadangan Penambah baikan :</b>	WPP (E) dan perunding perlu pastikan <i>board</i> dalam keadaan yang betul dan sama dengan lukisan pembinaan semasa melakukan Factory Acceptance Test (FAT)

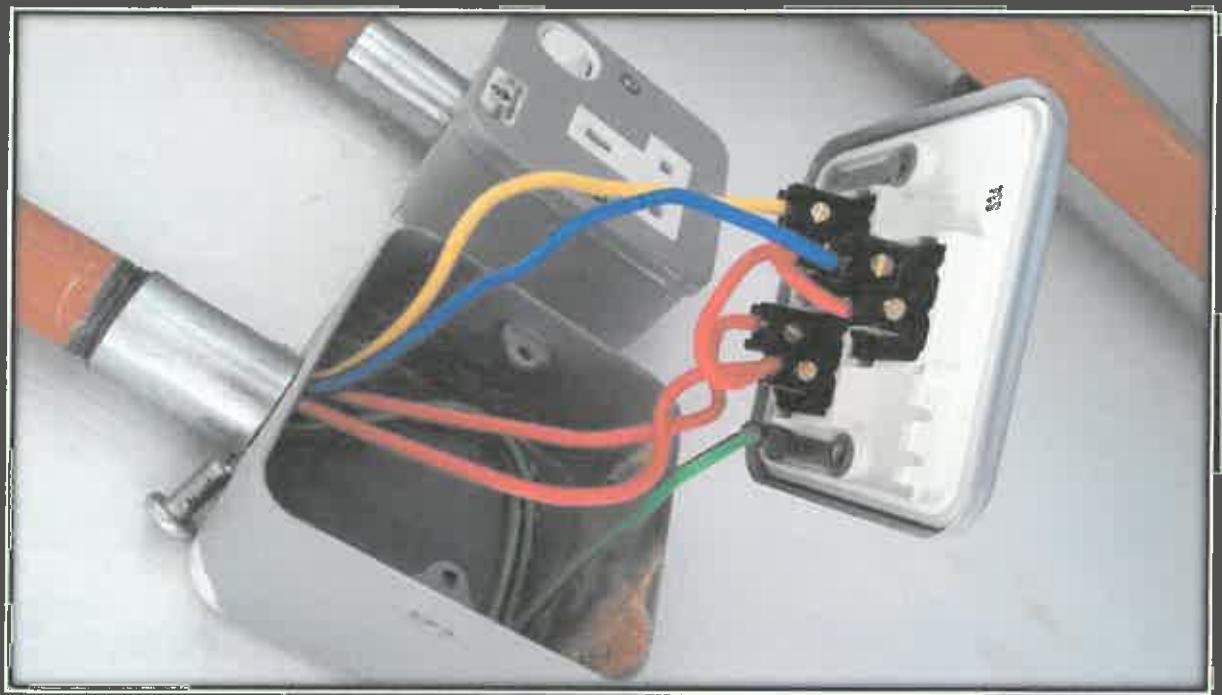
**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA  
NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A10.	
Penemuan :	Genset Frame Earthing tidak sama dengan Lukisan pembinaan yang diluluskan
Lokasi :	Bilik Genset
Ulasan :	Pemasangan Earthing System perlu dilakukan mengikut lukisan yang telah di luluskan kerana setiap earthing system yang dilukis adalah mengikut spesifikasi dan tahap keselamatan bagi sesebuah pasangan.
Cadangan Penambah baikan :	Pemasangan genset frame earth perlu di tamatkan pada MEB Genset

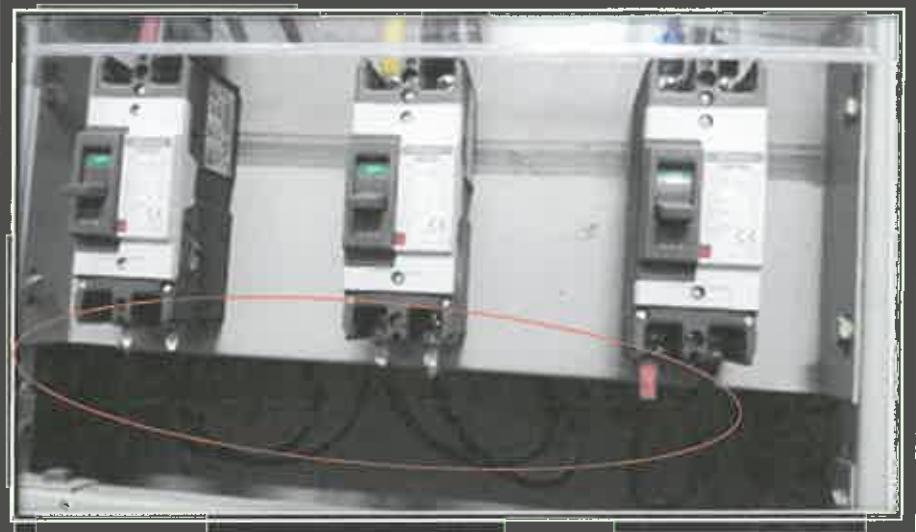
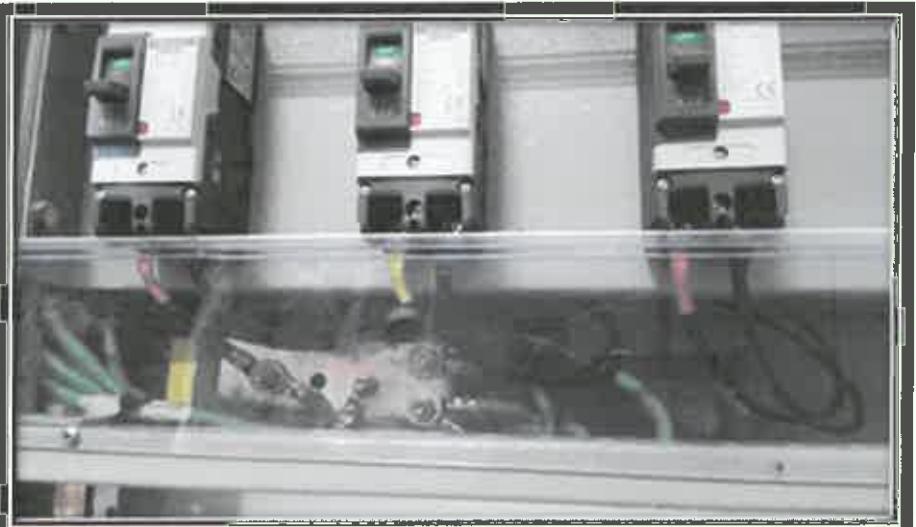
**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A11.	 
	<p><b>Penemuan :</b> Copper Tape bagi Earthing System dibengkokkan menjadi <math>90^{\circ}</math></p> <p><b>Lokasi :</b> Bilik MSB</p> <p><b>Ulasan :</b> Pemasangan sistem pembumian yang tidak sempurna dan tidak mengikut norma kerja yang betul.</p> <p><b>Cadangan Penambah baikan :</b> Pemasangan Copper Tape hendaklah mengikut amalan pemasangan terbaik (lipatan/bending) perlu mengikut sudut yang dibenarkan. Penggunaan aksesori yang bersesuaian boleh digunakan bagi mengelakkan bending pada copper tape.</p>

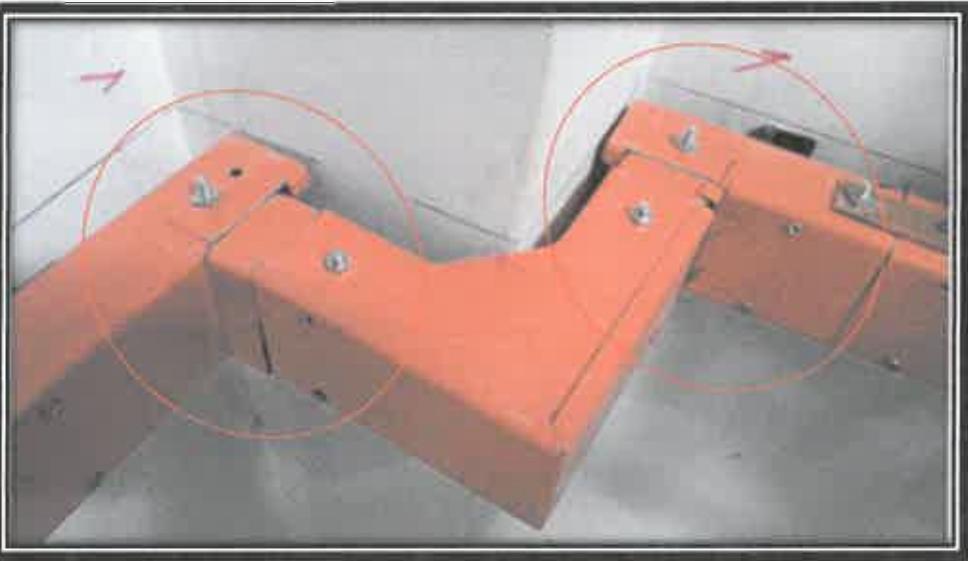
**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA  
NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A12.	
Penemuan :	Sistem pendawaian.
Lokasi :	Bilik MSB
Ulasan :	Penggunaan kabel dengan kod warna bercampur pada suis soket mengelirukan dan menyukarkan kerja penyelenggaraan.
Cadangan Penambah baikan :	Sistem pendawaian di suis perlu diperbetulkan mengikut kod warna kabel yang sepatutnya mengikut spesifikasi L-S1 CKE.LS.01.01.(03).2016

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A13.	<p><u>PVC sleeve bagi kod warna mengikut fasa tidak kemas</u></p>  
<b>Penemuan :</b>	PVC sleeve bagi kod warna mengikut fasa pada <i>outgoing cable</i> di MCCB tidak kemas
<b>Lokasi :</b>	Bilik SSB
<b>Ulasan :</b>	PVC sleeve bagi kod warna mengikut fasa di <i>submain cable</i> tidak ditanda dengan betul serta tidak kemas
<b>Cadangan Penambah baikan :</b>	PVC sleeve beserta kod warna mengikut fasa di <i>submain cable</i> perlu dipasang dan ditanda dengan kemas

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A14.	 
<b>Penemuan :</b>	Pemasangan dan penyambungan <i>trunking</i> yang tidak mengikut spesifikasi serta aksesori yang sesuai.
<b>Lokasi :</b>	Bilik SSB
<b>Ulasan :</b>	a. Sambungan <i>trunking</i> tidak dilengkapi dengan <i>copper bridge</i> b. Tidak menggunakan aksesori yang sesuai boleh mengakibatkan kabel luka.
<b>Cadangan Penambah baikan :</b>	Sambungan <i>trunking</i> perlu dipasang dengan <i>copper bridge</i> serta menggunakan aksesori yang sesuai

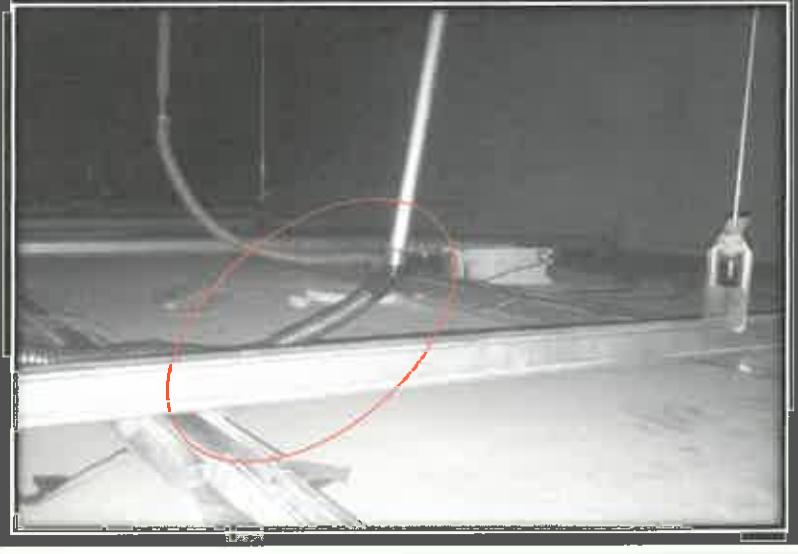
**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A15.	
Penemuan :	Label pada MEB tidak disediakan
Lokasi :	Bilik SDF
Ulasan :	Perlu ada label pada MEB bagi memudahkan kerja-kerja penyenggaraan.
Cadangan Penambah baikan :	MEB perlu dilabelkan mengikut spesifikasi L-S1 CKE.LS.01.01.(03).2016 (Section 14.0) bagi mengelakkan bahaya semasa penyenggaraan di lakukan

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA  
NEGERI TERENGGANU**

BIL.	<b>BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN</b>
A16.	
<b>Penemuan :</b>	a. Flyover pada underfloor juction box tidak di pasang. b. Paras ketinggian (offset) yang tidak selaras.
<b>Lokasi :</b>	Ruang Pejabat
<b>Ulasan :</b>	<p>Pemasangan <i>underfloor system</i> perlulah dilakukan lengkap bersama aksesori berkaitan seperti <i>flyover</i> bagi memastikan kabel elektrik kemas serta mengelakkan kabel dari luka atau rosak.</p> <p><b>Rujukan : Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Peraturan 15(1).</b></p> <p>Mana-mana radas, konduktor atau aksesori bagi maksud penyambungan kepada sesuatu pepasangan hendaklah dalam saiz, kuasa dan bilangan yang mencukupi bagi menepati maksud yang dicadangkan dan hendaklah dibina, dipasang, disusun, dilindungi, dikerjakan dan disenggarakan sedemikian rupa bagi mencegah bahaya.</p>
<b>Cadangan Penambah baikan :</b>	<i>Underfloor service box/junction box</i> perlu menggunakan aksesori yang lengkap dan ketinggiannya perlu diselaraskan mengikut penggunaan

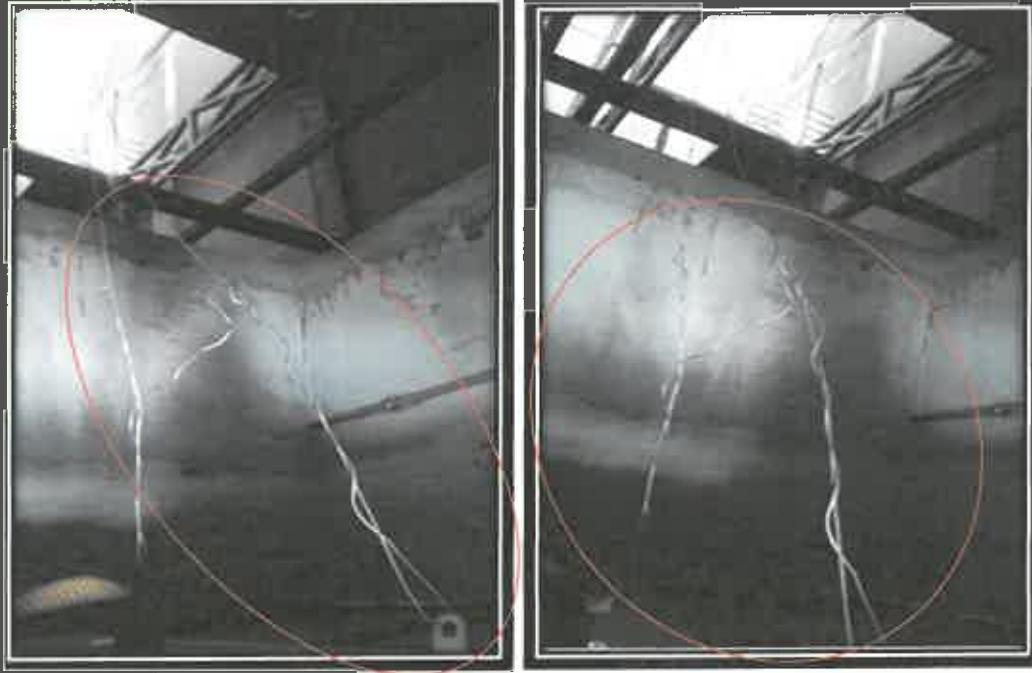
**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA  
NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A17.	 
<b>Penemuan :</b>	Pemasangan dan penyambungan <i>flexible conduit</i> tidak sempurna dan tidak kemas
<b>Lokasi :</b>	Ruang pejabat
<b>Ulasan :</b>	Sambungan <i>flexible conduit</i> tidak menggunakan aksesori yang sesuai dan melebihi panjang yang ditetapkan dalam spesifikasi L-S1 CKE.LS.01.01.(03).2016 ( $\leq 400\text{mm}$ )
<b>Cadangan Penambah baikan :</b>	Penyambungan menggunakan <i>flexible conduit</i> perlu menggunakan aksesori yang sesuai dan kemas bagi keselamatan dan melindungi kabel elektrik dari kerosakan

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA  
NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A18.	
<b>Penemuan :</b>	<i>Emergency Light</i> di pasang secara <i>surface</i> . Lukisan pembinaan menunjukkan pemasangan secara <i>surface / recessed</i> .
<b>Lokasi :</b>	Ruang Pejabat
<b>Ulasan :</b>	Kaedah pemasangan lampu perlulah disesuaikan mengikut jenis siling di tapak..
<b>Cadangan Penambah baikan :</b>	Walaupun Lukisan pembinaan menunjukkan pemasangan boleh dilakukan secara <i>surface/recessed</i> tetapi W.P.P(E) dan perunding perlu berbincang untuk memilih pemasangan yang sesuai di tapak bina mengikut jenis siling

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA  
NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A19.	
<b>Penemuan :</b>	Kaedah gantungan lampu tidak kemas
<b>Lokasi :</b>	Dewan serbaguna
<b>Ulasan :</b>	Gantungan lampu tidak kemas serta tidak menggunakan dawai penggantung yang berkualiti
<b>Cadangan Penambah baikan :</b>	Gantungan lampu tidak kemas dan tidak mengikut kaedah yang disyorkan Garis Panduan Bahan CKE.GP.08.01(00).2010 Fluorescent Luminaires, Downlight dan Speaker: Panduan Penggantungan.

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA  
NEGERI TERENGGANU**

BIL.	<b>BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN</b>
A20.	
<b>Penemuan :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketinggian <i>loop in loop out box</i> bagi kabel <i>fence lighting</i> tidak mengikut ketinggian pada Lukisan pembinaan yang diluluskan</li> <li>b. Surge Protection Device (SPD) tidak di pasang pada <i>fence lighting</i> jenis LED</li> </ul>
<b>Lokasi :</b>	Tiang bagi Lampu Pagar
<b>Ulasan :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tinggi bagi <i>loop in loop out box</i> untuk kabel <i>fence lighting</i> adalah 300mm dari aras lantai / tanah. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan kerja-kerja <i>maintenance</i> dan mengelakkan dari dimasuki air.</li> <li>b. Bagi semua lampu jenis <i>Outdoor LED</i> perlu dipasang SPD pada setiap tiang bagi mengelakkan <i>surge</i> yang boleh mendatangkan risiko kerosakan lampu tersebut.</li> <li>c. Rujuk lukisan pembinaan yang diluluskan.</li> </ul>
<b>Cadangan Penambah baikan :</b>	Seperti ulasan di atas

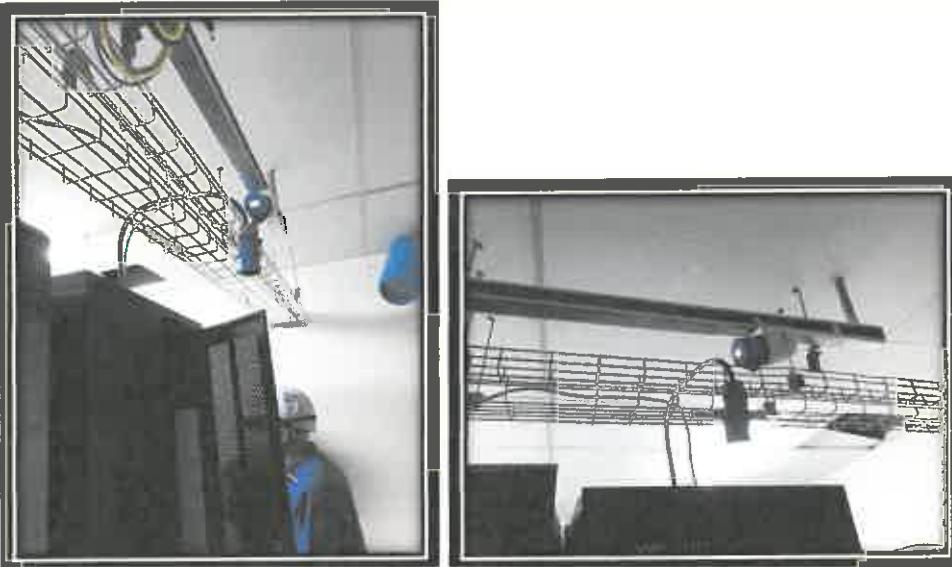
**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA  
NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A21.	
<b>Penemuan :</b>	SPD tidak di pasang pada compound/outdoor lighting jenis LED.
<b>Lokasi :</b>	Lampu Kawasan
<b>Ulasan :</b>	<p>a. Bagi semua lampu dari jenis <i>Outdoor LED</i> perlu dipasang SPD pada setiap tiang bagi mengelakkan <i>surge</i> yang boleh mendatangkan risiko kerosakan lampu tersebut.</p> <p>b. Rujuk lukisan pembinaan yang diluluskan.</p>
<b>Cadangan Penambah baikan :</b>	Seperti ulasan di atas

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA  
NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN KETIDAKPATUHAN
A22.	
<b>Penemuan :</b>	Lampu yang dipasang adalah jenis <i>bare channel</i> yang biasa.
<b>Lokasi :</b>	Pondok Pengawal
<b>Ulasan :</b>	Semakan pada lukisan pembinaan menunjukkan lampu jenis <i>weatherproof</i> digunakan bagi pemasangan di bahagian luar pondok pengawal.
<b>Cadangan Penambah baikan :</b>	Lampu perlu diganti dengan sepertimana dalam lukisan pembinaan iaitu dari jenis <i>weatherproof</i> kerana pemasangan adalah diluar bangunan dan terdedah kepada perubahan cuaca yang boleh menjelaskan jangkahayat pemasangan tersebut. WPPe dan perunding perlu pastikan peralatan yang dipasang adalah mengikut jenis/speksifikasi di dalam lukisan pembinaan

**PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA  
NEGERI TERENGGANU**

BIL.	BUTIRAN PENEMUAN PEMASANGAN YANG BAIK (BEST ENGINEERING PRACTICE)	
B1.		
<b>Penemuan :</b>	<i>FR Cable disusun secara flat touch di atas cable tray dan di ikat menggunakan steel band.</i>	
<b>Lokasi :</b>	Bilik Genset	
B2.		
<b>Penemuan :</b>	<i>Penggunaan cable basket yang tersusun dan pemasangan commando socket yang kemas</i>	
<b>Lokasi :</b>	Bilik Server	

# PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN PEJABAT JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI TERENGGANU

## 3. RUMUSAN & KESIMPULAN

- 3.1. Berdasarkan kepada pemeriksaan eCQi yang dijalankan ke atas pemasangan elektrik projek ini, terdapat 22 bilangan penemuan ketidakpatuhan yang perlu diambil tindakan pembetulan oleh kontraktor.
- 3.2. Pihak Wakil Pegawai Pengguna Elektrik (WPPE) telah mengeluarkan **12** bilangan NCP kepada kontraktor menggunakan borang SPB JKR.PK(P).04-1. dan telah ditutup kesemuanya oleh pihak kontraktor.
- 3.3. Berdasarkan kepada Borang Laporan Penilaian Prestasi Kontraktor, tahap prestasi kontraktor secara keseluruhan adalah cemerlang.
- 3.4. Berdasarkan kepada pemeriksaan ini, terdapat **2** bilangan penemuan pemasangan yang baik (*best engineering practice*) yang boleh dijadikan rujukan kepada projek lain.
- 3.5. Laporan eCQi adalah sebagai rujukan dan makluman untuk warga Cawangan Kejuruteraan Elektrik sahaja. Laporan ini tidak tertakluk kepada klausa dalam pentadbiran kontrak.

Disediakan Oleh :

  
MOHD NIZAM BIN DIN  
(Ketua Pemeriksaan eCQi)  
Cop Nama : Unit Perunding Rekabentuk Bangunan Am 1 (UPRBA)  
Cawangan Kejuruteraan Elektrik  
Ibu Pejabat JKR Malaysia

Tarikh : 29/3/2018

Disemak Oleh :

  
(Pengarah Perunding Rekabentuk)  
Cop Nama : Ir. HAIZAN BIN HUSSEIN  
Jurutera Elektrik Pengguna Kanan  
Unit Perunding Rekabentuk Kesihatan  
Cawangan Kejuruteraan Elektrik  
Ibu Pejabat JKR Malaysia

Tarikh : 29/3/2018

Disahkan Oleh :

  
(Pengarah Kanan) 29/3/2018  
Cop Nama : DATO' Ir. Hj. SHUIB BIN TABRI  
Pengarah Kanan  
Tarikh : Cawangan Kejuruteraan Elektrik  
Ibu Pejabat JKR Malaysia